







目次

## JA

セットアップ2
概要 2
電池の挿入 / 入替 2
电心の伸入 / 八百 2
オペレーション3
オン/オフ切替3
クリア3
メッセージコード3
測定基準の設定3
9 機能エンドと へ 3 単位設定 3
単位
ディスプレイ照明 オン / オフ 4
The state of the s
キーパットロックオン 4
キーパットロック オフ 4
<b>測定</b>
<b>測定</b> 5
測距5
測距 5 最小値 / 最大値連続測定 5
測距 5 最小値 / 最大値連続測定 5 加算 / 減算 5
測距 5 最小値 / 最大値連続測定 5 加算 / 減算 5 面積 6
測距5 最小値 / 最大値連続測定5 加算 / 減算5 面積6 体積6
測距 5 最小値 / 最大値連続測定 5 加算 / 減算 5 面積 6 体積 6 メモリー(最新の 10 件) 6
測距
測距 5 最小値 / 最大値連続測定 5 加算 / 減算 6 体積 6 メモリー(最新の 10 件) 6 メモリーの消去 6 ピタゴラス (2 ポイント ) 7
測距 5 最小値 / 最大値連続測定 5 加算 / 減算 6 体積 6 メモリー(最新の 10 件) 6 メモリーの消去 6 ピタゴラス (2 ポイント) 7
測距 5 最小値 / 最大値連続測定 5 加算 / 減算 6 体積 6 メモリー(最新の 10 件) 6 メモリーの消去 6 ピタゴラス (2 ポイント ) 7
測距 5 最小値 / 最大値連続測定 5 加算 / 減算 5 面積 6 体積 6 メモリー (最新の 10 件) 6 メモリーの消去 6 ピタゴラス (2 ポイント) 7 ピタゴラス (3 ポイント) 7 ステイクアウト 8
測距
測距 5 最小値 / 最大値連続測定 5 加算 / 減算 5 面積 6 体積 6 メモリー (最新の 10 件) 6 メモリーの消去 6 ピタゴラス (2 ポイント) 7 ピタゴラス (3 ポイント) 7 ステイクアウト 8

<b>発棄処理</b>	 	 	 	 10
<b>保証</b>	 	 	 	 10
安全上のご注意…	 	 	 	 10
凡例	 	 	 	 10
使用許可事項				
使用上の危険事項	 	 	 	 1
使用制限 責任範囲				
- 貝仕軋曲 電磁適合性 (EMC)				
レーザークラス	 	 	 	 12
ラベル表示	 	 	 	 12


### 概要




で使用になられる前に、必ず、このユーザーマニュアルと安全の手引きを、よくお読みください。




製品の管理責任者は、すべてのユーザーがこれらの指示に従い、厳守することを確認してください。

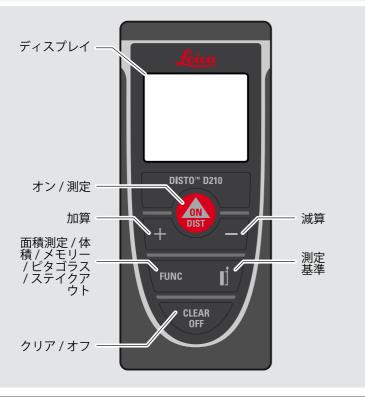

#### ディスプレイ

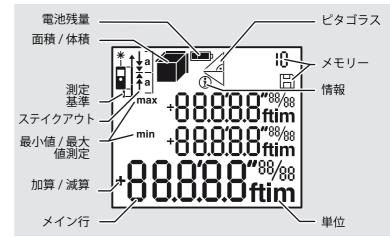

#### 電池の挿入/入替

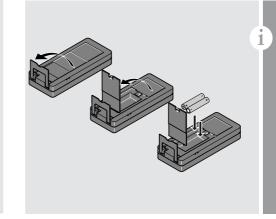



#### オン/オフ切替



オフ CLEAR **OFF** 2秒

電源オフ

クリア

本体の電源は、 180 秒後、自動 的にオフにな ります。



一つ前の操作に 戻る。

# メッセージコード




測定ファンク ションを終了し、 デフォルトモー ドに戻す。

メッセージの "情報 "が数字で表示された場合、メッセージコードセクションの指示を従ってください。例えば




#### 測定基準の設定

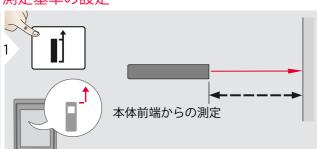



秒押すと、 測定基準が 固定されます。



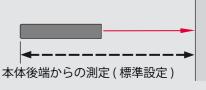

#### 多機能エンドピース

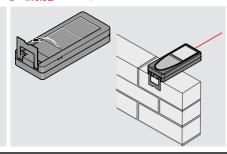

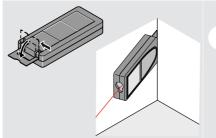

のゼロポイントが決定され ます。



同時に2秒 間

単位の切替:

0.000 m	
0.0000 m	
0.00 m	

## ビープ音 オン/オフ



同時に2秒間



### キーパットロック オン




同時に2秒間



## ディスプレイ照明 オン/オフ



同時に2秒間

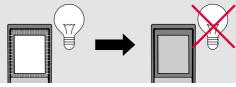

## キーパットロック オフ








JA


#### 測距

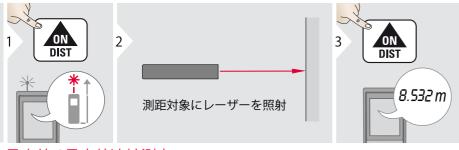

測距対象の表面が、明な液体 ガラス、発砲スチロール、半 透過性表面物、高光沢表面の 場合、測距エラーが発生しま す。測距対象がダーク系表面 の場合、測距時間が長くなる 場合があります。

#### 最小值/最大值連続測定



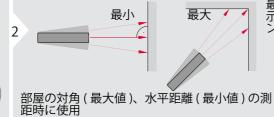

最小値、最大値 (min. max.) が表示され、最後の測定結果がメイン行に表示されます。





最小値 / 最大値連続測定の 終了

### 加算/減算





次の測定値は前 値に加算




次の測定値は前 値から減算




結果は、メイン行に表示されます。測定した各結果も表示されます。面積、体積でも同様に加算してきます。

## 面積

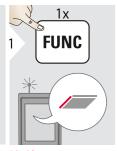



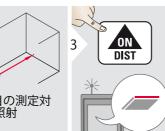




2辺目の測定対 象を照射



測定結果はメイン行に表示され、各辺の長さも表示されま

辺目の測定後、+ または - を 押した後に、測定、測定値に 加算、減算ができます。

### 体積

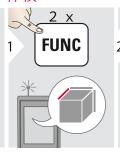







2辺目の測定対 象を照射









3 辺目の測定対 象を照射





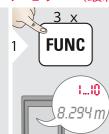



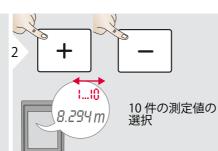






メモリーの消去


## ピタゴラス (2 ポイント)

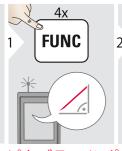








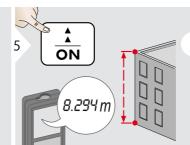

計算結果は、メイン 行に表示表示されま す。測定ボタンを 2 秒押すと、自動的に 最大値、または、最 小値連続測定モード に切り替わります。

## ピタゴラス (3 ポイント)

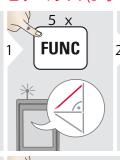















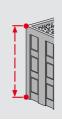

計算結果は、メイン行に表示表示されます。測定ボタンを2利押すと、自動的に最大値、または、最小値連続測定モードに切り替わります。

## ステイクアウト

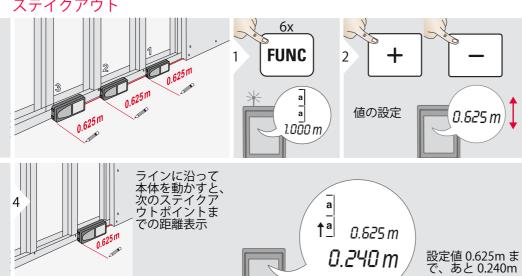



設定値を確認し、測 定開始

設定値まで 0.1m 地点で、本 体のビープ音が作動します。 ステイクアウトは、 CLEAR/OFF ボタン押下で停止 します。

JA

製品概要	
標準測定公差 *	± 1.0 mm ***
最大測定 公差 **	± 2.0 mm ***
測定範囲 Leica ターゲットプレート GZM26 使用時	100 m
標準測定範囲 *	0.05-80 m
測定に適さない環境の 測定範囲 ****	50 m
最小測定単位	0.1 mm
Power Range Technology <sup>™</sup>	有
レーザークラス	2
レーザータイプ	635 nm, < 1 mW
レーザードットの径 (距離に対し)	6 /30 / 60 mm 10 /50 / 100 m
電気機械器具の外郭による保 護等級	IP54 (防塵防滴)
自動レーザーオフ	90 秒後
自動電源オフ	180 秒後
電源 ( 単 4 アルカリ乾電池 x2 本 )	5000 回までの測定
本体サイズ (H x D x W)	114 x 50 x 27 mm
重量(電池含)	126 g
温度範囲 - 保存	-25 から 70 ℃
  - 使用	-10から50℃

*以下の条件で適用されます: 反射率 100% (白塗り
の壁)、強い光がないこと, 25℃
** 以下の条件で適用されます: 反射率 10 から
500%、強い光があること,温度 -10 ℃から 50 ℃
*** 公差は、95%の信頼性で, 0.05m から 10m で
適用されます。最大測定公差は、10mから30mま
で、0.1mm/m 悪化することがあります。また 30m
以上では、0.20mm/m 悪化することがあります。
**** 以下の条件で適用されます: 反射率 100%、周
囲の明るさが 30,000 ルクスであること

機能	
距離測定	有
最小値/最大値測定	有
連続測定	有
ステイクアウト	有
加算/減算	有
面積	有
体積	有
室内寸法測定	有
ピタゴラス	2 ポイント / 3 ポイン トの測定
メモリー	最新の 10 件
ビープ音	有
ディスプレイ照明	有
自動多機能エンドピース	有

本体の電源のオン/オフを数回しても エラーコードが表示される場合は、お 近くの販売店にお問い合わせください。

No.	原因	対処方法
204	計算エラー	再度、正しい手順で 測定します。
252	温度が高すぎます	本体を使用可能温度 範囲で使用します。
253	温度が低すぎます	本体を使用温度範囲 内で使用します。
255	受信した信号が弱す ぎる、測定時間長す ぎます。	測定対象面を変更します。(たとえば、白い紙等)
256	受信信号が強すぎます	測定対象面を変更し ます。(たとえば、 白い紙等)
257	周囲が明るすぎます	影になっている測定 対象を選びます。
258	測定範囲を超えてい ます	測定範囲内で測定します。
260	レーザー光が遮断さ れました	再度、測定をしま す。

- 水を湿らせた柔らかい布で拭き取っ てください。
- 本体を水につけないでください。
- 刺激性の強い洗剤や溶液を使用しな いでください。




いでください。

使用済の古い乾電池は、家庭ごみと同 様の扱いで捨てないでください。環境 保護を重視し、破棄する電池は、国や 地方自治体の規定によって定められた 回収場所に持っていってください。 製品を家庭ごみと同様扱いで破棄しな

製品を破棄する時は、所在国に おける法律に従い,

適切に行ってください。

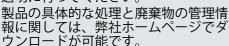

#### 保証

製品の保証は、3年間となります。3年 保証を受けるためには、購入日の8週 間以内に、www.disto.com でユーザー 登録する必要があります。登録されて いない場合は、購入日から2年間の保 証が適用されます。

製品の管理者は、すべてのユーザーが これらの指示に従い、厳守することを 確認してください。

#### 凡例

使用される記号の意味は次のとおりで す。

死亡や重症を引き起こす可能性のある 危険な状態または不適切な使用を示し ます。

### **A**注意

傷害、材質的、金銭的および環境の損 害を引き起こす可能性のある危険な状 態または不適切な使用を示します。

技術的に正しく効果的な方法で製 品を使用するため、厳守すべき事 項を示します。

#### 使用許可事項

• 距離測定

#### 禁止事項

- 説明書を読まずに使用すること。
- 明記された範囲外で使用すること。
- 安全装置をオフにしたり、説明や危 険に関するラベルをはがしたりする こと。
- ドライバー等の道具を使用して分解 すること。
- 製品の改造、または、転用をするこ と。
- 明確な承認を受けていない他社製ア クセサリーを使用すること。
- 他者にレーザー光を故意に照射する こと。暗所でも同様に照射しないこ وع
- 安全が十分に確保されていない測定 現場で使用すること。(路上、建設現 場での測定等)
- 梯子を使用している場合や、稼動中 の機械の近く、保護されていない機 械部品や設置近くで測定する場合に、 足場の上で故意または無責任な行動 をとること。
- 太陽光を直接照準すること。

#### 使用上の危険事項

## ▲ 警告

製品に不具合がある場合、または落下させた場合、誤使用や改造をした場合は、間違った測定がされる場合があります。定期的に測定値をテストしてください。特に、通常と違う方法で使用した後、重要な測定の前後や測定中には、テストを実施してください。

## **企**注意

製品をご自身で修理することは、決してしないでください。損傷がある場合は、お近くの販売店に連絡してください。

## ▲警告

コンプライアンス上、ライカジオシステムズの許可なく製品の変更や改造した場合、ユーザーの製品使用権限が無効になる場合があります。

#### 使用制限

i テクニカルデータを参照してくだ さい。

製品は、人間が通常活動できる環境での使用に適しており、爆発の危険がある場所や、過酷な環境では使用しないでください。

#### 責任範囲

製品の製造に関する責任:

Leica Geosystems AG Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg

Internet:www.disto.com

上記会社は、取扱説明書を含めた製品を、しつかり安全が確保された状態で供給する責任があります。上記会社は、他社製造のアクセサリーに関してのの責任はとりません。

#### 製品管理者の責任:

- 取扱説明書に記載された製品の安全 上の注意と指示を理解すること。
- 事故防止のための使用する地域の安全規則を熟知すること。
- 常に無断で製品を使用されないよう にすること。


#### 電磁適合性(EMC)

## **企**警

製品は、最も厳しい規格および規則の 条件に適合しています。

しかしながら、他の機器に干渉を及ぼ す可能性があります。

#### レーザークラス

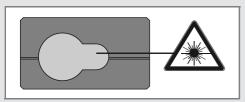

本製品は、可視光レーザーを本体前面から照射します。

次の規格に基づく、クラス2製品です。

• IEC60825-1:2007「レーザー製品の放射安全性」

不必要にレーザービームをのぞき込んだり、他の人に向けたりしないでください。通常、まばたきを含む嫌悪反応により、目は保護されます。

#### ▲ 警告

光学補助機器(たとえば、双眼鏡や望遠鏡)で、レーザーを直視することは 危険です。

#### **A**注意

レーザーを直視することは危険です。

#### ラベル表示





日本測量機器工業会発行「測量機器の安全確保のための 表示に関するガイドライン」(第三版)に基く表示

IA

●告: 故意に人体に向けて使用しないでください。 レーザー光は人体や眼に有害です。万一、レーザー光による障害が疑われるときは、速やかに医師による診察処置を 受けてください。

▲ 警告:機器を固定した状態で使用してください。 やむを得ず手で保持して使用する場合は周囲に人がいないことを確認の上使用してください。

▲ 注意: レーザー製品は、誤って使われないように、子 供など製品 知識を持たない者の手に触れることの無いよ う保管してください。

⚠ 注意: レーザー光が不意に眼に入ると、眼のまばたきによって不注意状態を生じ、思わぬ事故を誘発する恐れがあります。 レーザー 製品は、車を運転する人や歩行者の目の高さを避けて使用してください。

▲ 注意: 測定時以外は電源を切ってください。

製品の仕様および表記は、予告なく変更になる場合があります。

Leica DISTO™ D210 788217a



Leica Geosystems 社(スイス、Heerbrugg)は ISO( 国際標準化機構)の「品質管理、品質保証および環境管理保証」のための規格(ISO9001 および ISO14001)に適合しているとの認証を受けています。

完全品質管理(TQM)-お客様に十分満足していただけることをお約束します。当社のTQMプログラムに関する情報のご請求は、ライカジオシステムズの地元代理店にお問い合わせください。

Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland 2012 原文より翻訳(788217a EN)

特許番号: WO 9427164, WO 9818019, WO 0244754, WO 0216964,

US 5949531, EP 1195617, US 7030969, WO 03104748,

Patents pending

Leica Geosystems AG CH-9435 Heerbrugg (Switzerland) www.disto.com

